
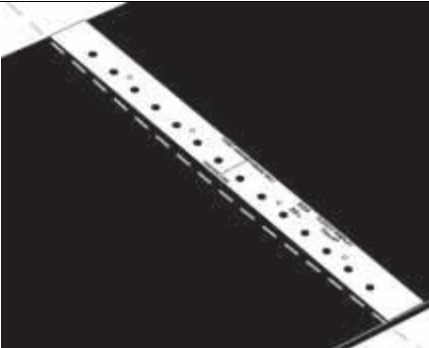
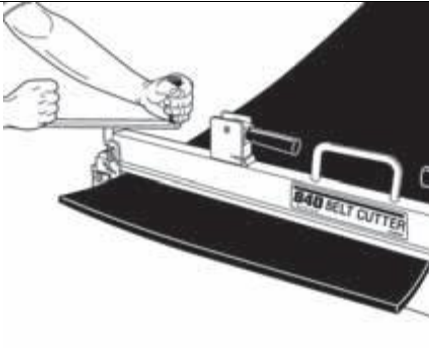
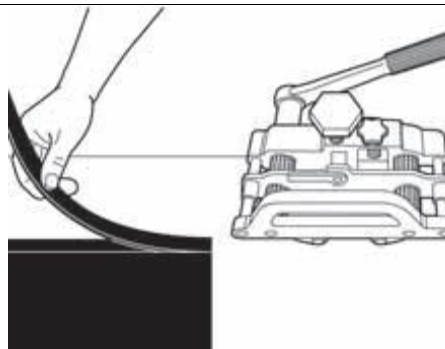
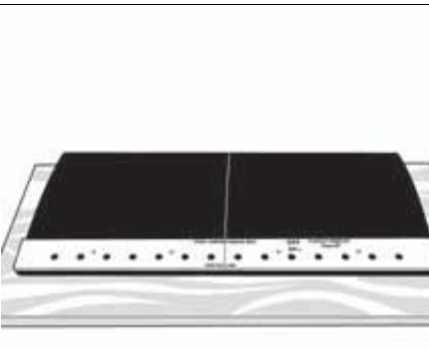
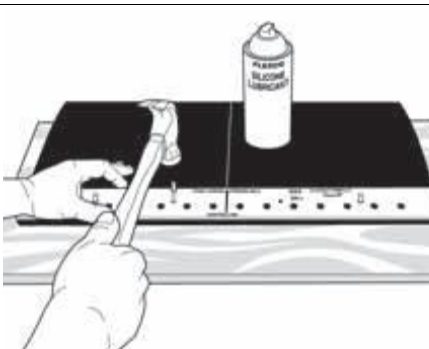
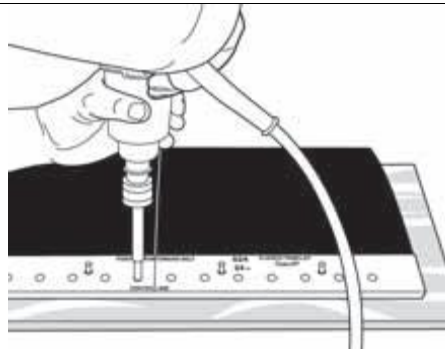
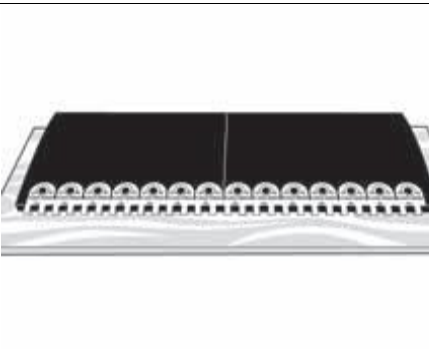
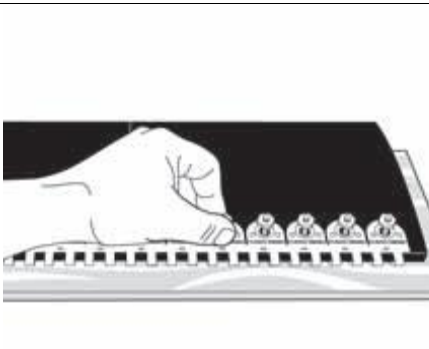


Инструкция по установке шарнирного болтового соединения Flexco

		
<p>1. Отметьте перпендикулярную линию отреза ленты, используя метод центральной линии.</p>	<p>2а. Для лент шириной 1800 мм или менее используйте резак Alligator® 400 для получения согнутой линии отреза</p>	<p>2б. Для лент шириной более 1800 мм используйте резак Flexco 840 для получения прямой линии отреза</p>
		
<p>3. Для лент с толщиной верхней обкладки 4,8 мм и большей, рекомендуется снять обкладку с помощью устройства Belt Skiver</p>	<p>4. Под стыкуемый конец ленты подложить широкую толстую доску и положить на край ленты соответствующий шаблон, совместив центры шаблона и ленты</p>	<p>5. Закрепить шаблон вместе с лентой штифтами через специальные отверстия в шаблоне и смазать его монтажные отверстия силиконовой смазкой</p>
		
<p>6. Электрическим (пневматическим) (HP1) или ручным (P1P) пробойником проделать отверстия в ленте под болты соединения</p>	<p>7. Отсоединить шаблон и надеть на край ленты полосу болтовых соединений, совместив отверстия пластин с отверстиями в ленте</p>	<p>8. В отверстия пластин соединений и ленты вставить болты, надеть гайки и вручную затянуть их все</p>



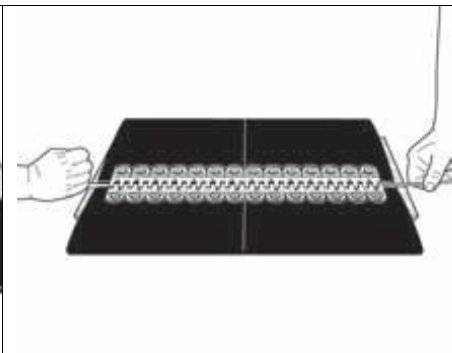
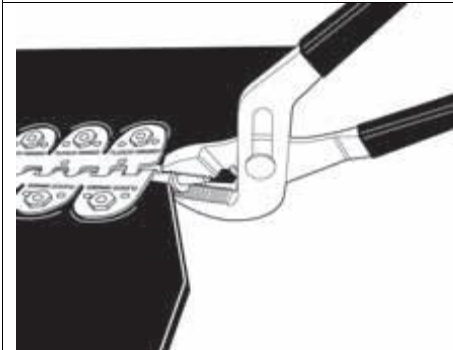
ООО «НТК ЭКОФИЗПРИБОР»

Украина, Харьков, 61171, а/я 11439

тел. +38 067 573 26 07, факс +38 067 236 83 63

e-mail: ecophys-ukraine@mail.ru

www.e-sol.com.ua

		
<p>16. Повторить все операции п.п. 1-15 с другим концом стыкуемой ленты. Соединить оба конца ленты друг с другом</p>	<p>17. Вставить калиброванный штырь в болтовое соединение и протянуть через петли шарниров трос с противоположной стороны стыка, выталкивая штырь из соединения</p>	<p>18. Край ленты по ходу движения с обеих сторон обрезают под небольшим углом по длине 7,5- 8 см, для того чтобы лента не задевала за ролики</p>
		
<p>19. Надеть шайбы на концы стержня и сжать их плоскогубцами</p>		

